

Pour éviter toute modification d'un rapport Bargain® original, il est rappelé que l'impression éventuelle de cet écran ou sa transmission par email à un tiers n'a aucune valeur et ne constitue pas un rapport Bargain®. Seul constitue un rapport Bargain® garanti conforme aux données existantes relevées pour le véhicule un rapport affiché à l'écran en temps réel sur le site [wearebargain.com](https://wearebargain.com), accessible suite à un clic sur un lien sécurisé transmis au client demandeur de l'inspection. Si vous ne visualisez pas le rapport dans ces conditions, il peut s'agir d'un faux.

# Rapport d'inspection - 01/02/2025 - Honda CRV

Pour toute question, veuillez contacter le support au 09.80.80.08.54 (7j/7 de 8h à 20h)

## Sommaire

1. Modalités de l'inspection
2. Situation administrative & Caractéristiques
3. Extérieur du véhicule
4. Compartiment moteur
5. Intérieur du véhicule
6. Systèmes & Équipements
7. Essais statique et routier
8. Conclusion de l'inspection

## 1. MODALITÉS DE L'INSPECTION

### Bargainer

Identité du bargainer

Nicolas M.

### Client

Identité du client

Alexandre O.

Présent lors de l'inspection

Oui

### Vendeur

Type de vendeur

Particulier

Identité du vendeur

Adam B.

### Modalités

Date de l'inspection

31/01/2025

Lieu de l'inspection

Courbevoie


## 2. SITUATION ADMINISTRATIVE & CARACTÉRISTIQUES

### Carte grise

Certificat d'immatriculation présenté

Oui

Photo du certificat d'immatriculation

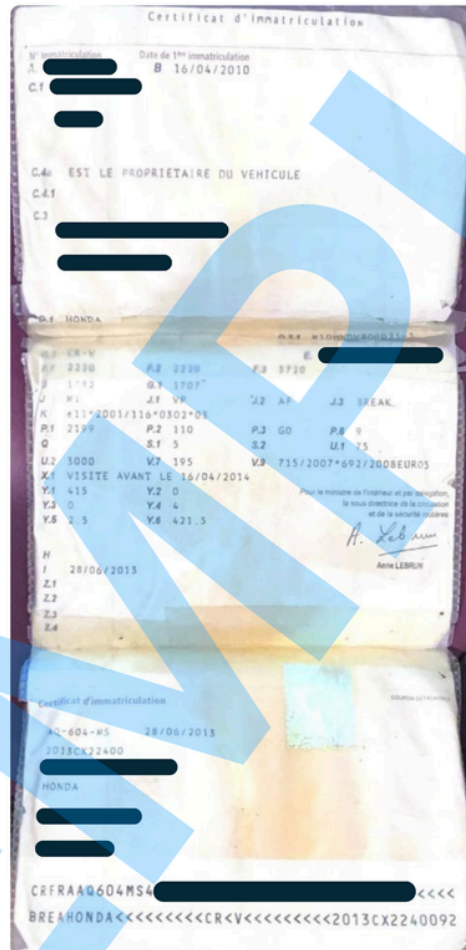

Pays du certificat d'immatriculation

France

Correspondance du numéro d'immatriculation sur le véhicule

Oui

Date de première immatriculation (B)

16/04/2010

Le vendeur est le propriétaire

Oui

Modèle (D.3)

Honda CRV

Correspondance du numéro de série (E) sur le véhicule

Oui

Type d'énergie (P.3)

GO

## Entretien & Antécédents

Présentation du carnet d'entretien

Non


Factures d'entretien présentées

Non

Présentation du dernier contrôle technique

Oui

Photo du dernier contrôle technique

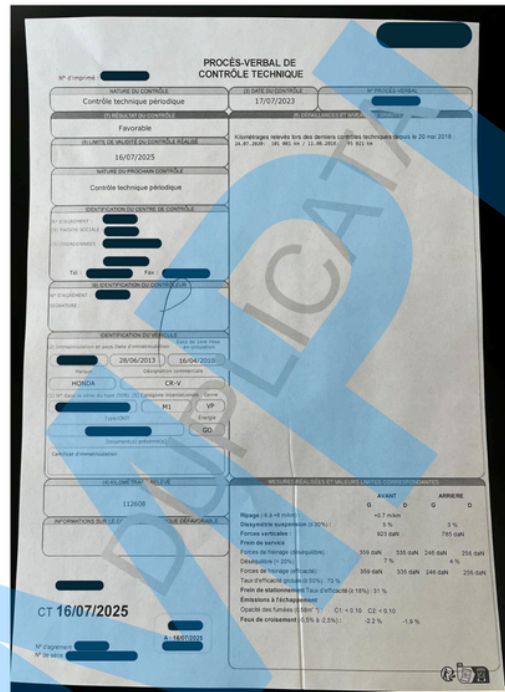

Date du dernier C.T

17/07/2023

Kilométrage au dernier C.T

112 608

Résultat du dernier C.T

Favorable

## Autres documents

Liste des autres documents fournis

Manuel de l'utilisateur

## Photo du Certificat de situation administrative

**Certificat de situation administrative**  
(Articles L.322-2 et R.322-4 du code de la route)

Identification du véhicule

Número d'immatriculation du véhicule	██████████
Date de première immatriculation du véhicule	16/04/2010
Número VIN du véhicule (ou número de série)	S*****g
Marque	HONDA

Situation Administrative du véhicule

Opposition au transfert du certificat d'immatriculation (OTC)	Non
Immatriculation suspendue	Non
Opposition véhicule endommagé	Non
Immatriculation annulée	Non
Procédure de réparation contrôlée	Non
Véhicule volé	Non
Déclaration valant saisie	Aucune
Certificat d'immatriculation volé	Non
Gage	Aucun
Certificat d'immatriculation perdu	Non
Certificat d'immatriculation duplicata	Non

Historique du véhicule

26/06/2013 Changement de titulaire  
17/06/2013 Cession (vente)  
11/12/2012 Achat ou reprise par un professionnel  
14/11/2012 Cession (vente)  
09/11/2012 Achat ou reprise par un professionnel  
16/04/2010 Première immatriculation d'un véhicule neuf

Certificat attestant la situation administrative au :  
jeudi 30 janvier 2020 (généré le vendredi 21 janvier 2020 à 23:14)

Le valeur de ce certificat de situation administrative attesté ne saurait constituer, à lui seul, une garantie absolue de l'exactitude des informations déclarées. Le QR code présent sur ce certificat est destiné à permettre à l'agent de votre véhicule de la consultation des informations administratives et de votre dossier à tout moment. Ce code sera disponible jusqu'au changement de titulaire et au plus tard jusqu'au 01 mars 2025. Au-delà, un nouveau support devra être généré.

## Caractéristiques

Couleur(s) du véhicule

Gris foncé

Famille de motorisation

Thermique

Type de boîte de vitesse

Automatique

Nombre de portes

5

Kilométrage

117 906

Roues motrices

Traction (avant)

Catégorie Crit'Air

3

Prix du véhicule sur l'annonce (en €)

8 150

## Commentaire général sur la situation administrative

### Commentaire du bargainer

La situation administrative du véhicule est en règle, avec une carte grise valide et un contrôle technique à jour. Le certificat de situation administrative est également fourni, confirmant qu'il n'y a aucune opposition ni gage. En revanche, le carnet d'entretien et les factures sont absents, ce qui empêche de vérifier l'historique complet des réparations et entretiens effectués.



### 3. EXTÉRIEUR DU VÉHICULE

#### Photos de l'extérieur

Vue avant



Vue de 3/4 avant droite



Vue du côté droit



Vue de 3/4 arrière droite



**Vue de l'arrière**



**Vue de 3/4 arrière gauche**



**Vue du côté**



**Vue de 3/4 avant gauche**





Vue du toit



— Avant du véhicule

Pare-chocs avant

Défaut d'aspect



Capot

Rayé



Pare-brise avant

Sans défaut

Balais d'essuie glaces avant

Sans défaut

Calandre

Sans défaut

Plaque d'immatriculation avant

Sans défaut

Aile avant droite

Sans défaut

Optiques avant droit

Sans défaut

Aile avant gauche

Sans défaut

Optiques avant gauche

Sans défaut

## Côté droit du véhicule

Rétroviseur côté droit

Endommagé



Clignotant côté droit

Sans défaut

Portière avant côté droit

Rayée





<b>Portière arrière côté droit</b>	Sans défaut
<b>Baguettes latérales côté droit</b>	Sans défaut
<b>Vitres côté droit</b>	Sans défaut
<b>Bas de caisse côté droit</b>	Sans défaut

## Arrière du véhicule

<b>Pare-chocs arrière</b>	Ecaillés
---------------------------	----------



<b>Pare-brise arrière</b>	Sans défaut
<b>Balais d'essuie glaces arrière</b>	Sans défaut
<b>Aile arrière droite</b>	Sans défaut
<b>Optiques arrière droit</b>	Sans défaut
<b>Aile arrière gauche</b>	Sans défaut
<b>Optiques arrière gauche</b>	Sans défaut
<b>Porte/Hayon du coffre</b>	Sans défaut
<b>Système d'échappement</b>	Sans défaut

## Photo du Système d'échappement



## Côté gauche du véhicule

Rétroviseur côté gauche	Sans défaut
Clignotant côté gauche	Sans défaut
Portière avant côté gauche	Sans défaut
Portière arrière côté gauche	Sans défaut
Baguettes latérales côté gauche	Sans défaut
Vitres côté gauche	Sans défaut
Bas de caisse côté gauche	Sans défaut

## Autres éléments extérieurs

Toit  Sans défaut

Joint de carrosserie  Sans défaut

Écartement de la carrosserie  Défaut



Passages de roue  Sans défaut

Type de jantes  Alliage

Détection de fuite sous le véhicule  Non

## Roues Avant du véhicule

Photo Roue avant gauche



Jante avant gauche

Sans défaut

Pneu avant gauche

Sans défaut



Photo Roue avant droite



**Jante avant droite**

Sans défaut

**Pneu avant droite**

Sans défaut

**Type de freins avant**

Disques

**Usure des disques de frein avant**

40% restant

**Usure des plaquettes de frein avant**

40% restant



## Roues Arrière du véhicule

Photo Roue arrière droite



Jante arrière droite

Sans défaut

Pneu arrière droit

Sans défaut

Photo Roue arrière gauche



**Jante arrière gauche**

Sans défaut

**Pneu arrière gauche**

Sans défaut

**Type de freins arrière**

Disques

**Usure des disques de frein arrière**

40% restant

**Usure des plaquettes de frein arrière**

40% restant

## Commentaire général sur l'extérieur du véhicule

### Commentaire du bargainer

L'extérieur du véhicule est en état raisonnable pour son âge, avec quelques rayures, impacts et légers écartements sur la carrosserie, typiques d'une utilisation quotidienne. Le rétroviseur endommagé nécessite un remplacement, et les plaquettes de frein, usées à 60 %, auront besoin d'être changées dans un futur proche.

### Estimation des réparations sur l'extérieur du véhicule (en €)

850 €

EXEMPLE

## 4. COMPARTIMENT MOTEUR

### Baie moteur et Niveau des liquides

Photo du compartiment



Niveau de l'huile moteur

Sans défaut

Niveau du liquide de refroidissement

Sans défaut

Niveau du liquide de frein

Sans défaut

Traces de fuites

Non

### Distribution, courroies et durites (si visible)

Type de distribution

Courroie

Courroie d'accessoire

Sans défaut

Tension de la courroie d'accessoire

Sans défaut

Durites

Sans défaut

### Batterie 12V

État visuel de la batterie 12V et de ses câbles

Sans défaut

## Commentaire général sur le compartiment moteur

### Commentaire du bargainer

Le compartiment moteur est propre et ne présente aucune anomalie visible. Aucun signe de fuite ou d'usure excessive n'a été observé, et l'ensemble semble en bon état. Rien à signaler de ce côté.

### Estimation des réparations sur l'extérieur du véhicule (en €)

N/A

EXEMPLE



## 5. INTÉRIEUR DU VÉHICULE

### Coffre

Photo Intérieur du coffre



Intérieur du coffre

Sans défaut


Plage arrière

Sans défaut

### Espace arrière

Panneau de porte intérieur arrière droit

Sans défaut

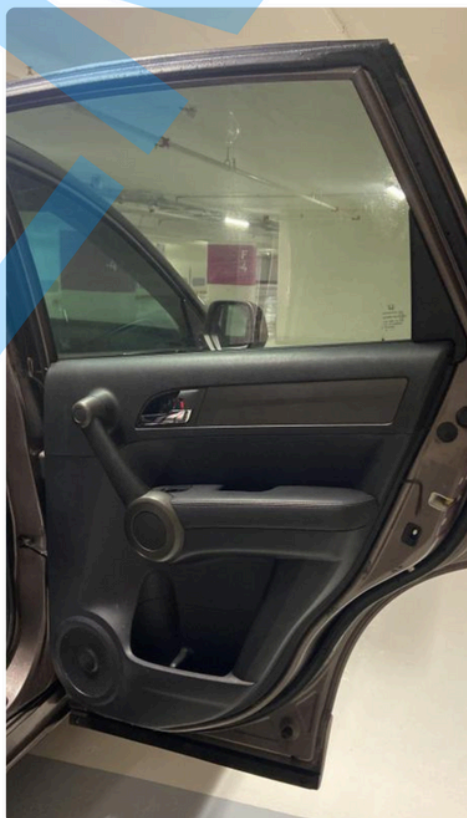


**Siège arrière droit**

Sans défaut



**Panneau de porte intérieur arrière droit**

Sans défaut

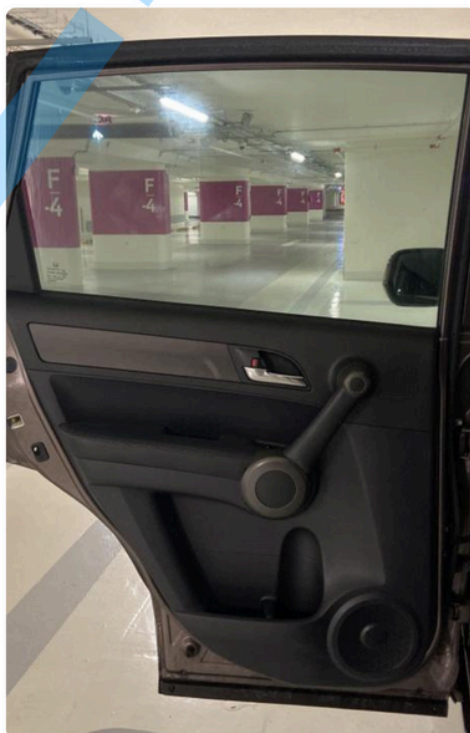

**Siège arrière gauche**

Sans défaut



**Ceintures de sécurité arrières**

Fonctionnel(le)

**Tapis de sol arrières**

Sans défaut

## Espace avant

**Panneau de porte intérieur arrière droit**

Sans défaut



**Siège avant droit**

Sans défaut





**Panneau de porte intérieur  
avant gauche**

Endommagé





Siège avant gauche

Usé



Mécanismes de réglages des sièges

Fonctionnel(le)

Ceintures de sécurité avant

Fonctionnel(le)

Tapis de sol avant

Sans défaut

Pavillon (ciel de toit)

Non

## Poste de conduite

Tableau de bord

Sans défaut



Volant

Sans défaut





Planche de bord

Sans défaut



Console centrale

Sans défaut



Rétroviseur intérieur

Sans défaut

Pédales

Sans défaut

## Commentaire général sur l'intérieur du véhicule

### Commentaire du bargainer

L'habitacle montre des signes d'usage, notamment sur les sièges et les garnitures, mais reste en bon état général. Les matériaux ont vieilli normalement sans dégradations majeures, et l'ensemble reste fonctionnel.

### Estimation des réparations à l'intérieur du véhicule (en €)

350 €

EXEMPLE



## 6. SYSTEMES & ÉQUIPEMENTS

### Commandes Intérieures

Phares de route	Fonctionnel(le)
Feux de croisement	Fonctionnel(le)
Feux de position	Fonctionnel(le)
Clignotants	Fonctionnel(le)
Feux antibrouillards	Fonctionnel(le)
Éclairage Plaque d'immatriculation	Fonctionnel(le)
Essuie-glaces	Fonctionnel(le)

### Equipements

#### Equipements de confort présents et fonctionnelles

Climatisation Vitres électriques Caméra de recul  
Autoradio Bluetooth GPS Écran tactile

#### Equipements de confort présents et dysfonctionnelles

Rétroviseurs rabattables électriquement

#### Équipements de Sécurité présents

Roue de secours Cric

### Commentaire général sur les systèmes et équipements

#### Commentaire du bargainer

Tous les équipements sont fonctionnels, à l'exception des rétroviseurs rétractables automatiquement qui ne répondent pas. Les commandes, l'éclairage et les systèmes électriques opèrent correctement.

#### Estimation des réparations sur les systèmes et équipements du véhicule (en €)

150 €

## 7. ESSAIS STATIQUE ET ROUTIER

### Essai statique

Mise en route du moteur

Bon

Test sonore à l'arrêt

Bon

Rejet de fumée

Non

Voyants d'alerte

Non

### Essai routier

Mise en route du moteur

Bon

Régulateur de vitesse & limiteur

Fonctionnel(le)

Usure embrayage (si vérifiable)

Non vérifiable

Passages des vitesses

Bon

Accélération

Bon

Maintien de la direction

Bon

Fumée d'échappement

Non

Suspensions

Bon

Efficacité des freins

Moyen

Bruits anormal sur route

Non

Vibrations anormales

Non

## Commentaire général sur les essais du véhicule

### Commentaire du bargainer

L'essai routier ne révèle aucun problème majeur, le comportement du véhicule est sain et sans bruits anormaux. Seul le freinage montre une légère perte d'efficacité, confirmant l'usure des plaquettes à environ 40 % de durée de vie restante.

### Estimation des réparations sur les essais du véhicule (en €)

N/A

EXEMPLE

## 8. CONCLUSION DE L'INSPECTION

### Commentaire général sur l'inspection du véhicule

#### Commentaire du bargainer

Le véhicule présente des signes d'usure mais habituels pour son âge, notamment quelques rayures et impacts sur la carrosserie, ainsi qu'un rétroviseur endommagé. L'intérieur, bien que fonctionnel, montre des traces d'utilisation sur plusieurs années. Concernant les équipements, tout fonctionne correctement à l'exception des rétroviseurs rétractables. L'essai routier, avec un freinage un peu moins efficace, a confirmé une usure des plaquettes à environ 60%, ce qui nécessitera leur remplacement prochainement. Au vu de ces éléments et des travaux à prévoir, une remise semble raisonnable pour ajuster le prix du véhicule.

### Avis sur l'achat

#### Recommandation d'achat

Favorable

### Prix du véhicule

#### Prix du véhicule sur l'annonce (en €)

8 150

#### Total estimé des réparations du véhicule (en €)

1350

#### Prix négocié (en €)

7150

#### Observations sur la négociation

RAS